

IDENTIFIKASI SUMBER DAN BEBAN PENCEMAR DOMESTIK DI DAS CILIWUNG

by Ariani Dwi Astuti

Submission date: 12-Apr-2023 02:05PM (UTC+0700)

Submission ID: 2062350222

File name: 2_Yanidar_Jurnal_JTL_Vol5_No4_2010.pdf (940.93K)

Word count: 3914

Character count: 22389



[Home](#) > [Archives](#) > [Vol 5, No 4 \(2010\)](#)

VOL 5, NO 4 (2010)

DOI: <http://dx.doi.org/10.25105/urbanenvirotech.v5i4>

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES

TEKNOLOGI ELEKTROKOAGULASI HASIL PENELITIAN UNTUK PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK Bambang Iswanto	113-116	PDF
IDENTIFIKASI SUMBER DAN BEBAN PENCEMAR DOMESTIK DI DAS CILIWUNG SEGMENT 4 SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA Ariani Dwi Astuti, Ramadhani Yanidar, Yogi Hartanto	117-124	PDF
PERAN TEKNOLOGI DALAM UPAYA MENINGKATKAN POTENSI NILAI EKONOMI SAMPAH DALAM SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK TERPADU DI INDONESIA Suprapto .	125-130	PDF
ANALISIS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (Studi Kasus Pertamina EP Field Jatibarang, 2005-2010) Margareta Maria Sintorini	131-138	PDF
PENGARUH APLIKASI Rhizobium DAN CENDAWAN MIKORIZA ARBUSKULA (CMA) TERHADAP PERTUMBUHAN SEMAI Acasia crassarpa A. cunn. Ex Benth. PADA MEDIUM TANAH TERDEGRADASI Abdul Chalim	139-144	PDF

Universitas Trisakti - Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan

Gedung K, Kampus A
Jl. Kyai Tapa Grogol Jakarta 11440, Indonesia
Telephone: +62-21-5663232 ext 8767/8765 Fax: +62-21-5602575

Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology Indexed by:



Copyright of Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



Powered by OJS | Open Journal Systems
PKP | PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT

[Click here to Submit](#)

[1. Author Guideline](#)

[2. Focus and Scope](#)

[3. Publication Ethics](#)

[4. Editorial Boards](#)

[5. Reviewer Acknowledgement](#)

[6. Article Processing Charges](#)

[7. Plagiarism Check](#)

[8. Copy Editing and Proofreading](#)

[9. Unique Visitors](#)

[10. Mailing Address](#)

Activate W
Go to Settings

TEMPLATE ARTICLE



Journal Template
[\(Download here\)](#)

REFERENCE MANAGER



JOURNAL CONTENT

Search
Search Scope
Activate W
Go to Settings

IDENTIFIKASI SUMBER DAN BEBAN PENCEMAR DOMESTIK DI DAS CILIWUNG SEGMENT 4 SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA

Ariani Dwi Astuti, Ramadhani Yanidar, Yogi Hartanto

Jurusan Teknik Lingkungan, FALTL, Universitas Trisakti, Jl Kyai Tapa No.1, Grogol Jakarta 11440, Indonesia

ariani_da@trisakti.ac.id

Abstrak

Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai di Indonesia yang memiliki fungsi sangat penting bagi masyarakat di sekitarnya, yaitu sebagai sumber air baku air minum, irigasi pertanian, transportasi, air industri dan lain-lain. Sungai Ciliwung yang berhulu di Gunung Pangrango dan bermuara di Teluk Jakarta, mengalir sepanjang 117 Km melintasi dua propinsi, yaitu Propinsi Jawa Barat dan Propinsi DKI Jakarta. DAS Ciliwung ini terbagi atas 5 segmen menurut Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2006. DAS Ciliwung segmen 4 (empat) yang terdapat di bagian tengah Sungai Ciliwung yang melintasi Kab. Bogor yaitu Kecamatan Cibinong, Bojonggede dan Kota Depok yang melintasi Kecamatan Beji, Limo, Cimanggis, Sukma Jaya, Pancoran Mas serta DKI Jakarta melintasi Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah padat penduduk dan industri, yang ditengarai membuang air buangannya ke dalam Sungai Ciliwung. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi sumber dan jenis pencemar, membuat pemetaan tingkat kekumuhan DAS yang berkaitan dengan pengaruhnya terhadap kualitas sungai, menganalisis kualitas air sungai akibat dari kegiatan penduduk di DAS Ciliwung segmen empat dan menentukan upaya penanganannya. Data monografi dari kelurahan setempat diolah dan dibuat pemetaan berdasarkan tingkat kekumuhan. Penilaian tingkat kekumuhan dilakukan terhadap angka kesakitan diare, pelayanan sanitasi lingkungan dan pelayanan air bersih. Dari penilaian tingkat kekumuhan dibuat pemetaan untuk mengidentifikasi sumber pencemar di sepanjang sungai Ciliwung segmen empat. Identifikasi pencemar dilakukan dengan cara menghitung konsentrasi BOD campuran menggunakan rumus kesetimbangan massa dengan asumsi bahwa hulu Sungai Ciliwung segmen empat adalah hilir dari Sungai Ciliwung segmen tiga, yaitu 25,7mg/liter. Hasil identifikasi menyimpulkan bahwa kualitas air Sungai Ciliwung di segmen empat sudah buruk dari hulunya yaitu Sungai Ciliwung segmen tiga. Hal ini diperkuat dengan perhitungan beban pencemar hasil simulasi dengan asumsi seluruh penduduk terlayani sanitasi, namun tidak memperlihatkan hasil yang signifikan dalam perbaikan kualitas air sungai. Terjadinya pencemaran air sungai Ciliwung segmen empat ini diakibatkan oleh perilaku masyarakat di sekitar DAS yang kurang akan kesadaran pemeliharaan lingkungan. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di DAS Ciliwung segmen 4 ini, diantaranya adalah meningkatkan pelayanan air bersih dan meningkatkan pelayanan sanitasi lingkungan. Dengan adanya unit jamban diharapkan terjadi peningkatan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan di tiap kelurahan, terutama kelurahan-kelurahan yang memiliki sanitasi buruk seperti Kelurahan Tirta Jaya yang paling membutuhkan pengadaan jamban umum yaitu mencapai 1.638 unit. Saran yang dapat diberikan adalah perbaikan dan peningkatan sarana sanitasi dan pelayanan air bersih dan penegakan hukum untuk pembuangan limbah ke dalam sungai sesuai dengan peraturan yang ada.

Abstract

Identification of Sources and Types of Pollutants of The Area in Fourth Segment of Ciliwung River to Determine The Treatment Effort. Identification of Watershed areas are the one of water resources that have a variety of functions for human life. Ciliwung River is one of the river in Indonesia which has a very important function for the surrounding community, such as raw water sources of drinking water, agricultural irrigation, transportation, water and other industries. The upstream section of Ciliwung River is located on Pangrango Mountain and the downstream section is located on the Bay of Jakarta. The Ciliwung River is flowed over 117 km across the two provinces, West Java Province and DKI Jakarta Province. Ciliwung River is divided into five segments according to the Ministry of Environment in 2006. The fourth segment of Ciliwung River is located on the middle of the River, which is densely populated and industrial areas, which allegedly disposing wastewater into the River. The purpose of this study is to identify the sources and types of pollutants, making the mapping of slums watershed's related impact on river quality, analyzing the river water quality resulting from activities of residents area in fourth segment of Ciliwung River and to

determine the treatment effort. Monographs data from local villages are processed and made mapping of the slums level. Samples were taken at eight points on the distribution of river length of this segment as well as easy access. The parameters tested in the laboratory include BOD, COD, N and Phosphate. Slums level assessment conducted on diarrhea morbidity, environmental sanitation services and water services. From the assessment of slums, a map was made to identify the sources of pollution along the Ciliwung River's fourth segment. Identification was done by calculating the concentration of BOD with a formula of equilibrium mixture mass using the assumption that the upstream of the fourth segment is the downstream of the third segment, as much 25.7 mg / liter. The identification results concluded that River water quality was poor in fourth segments of the upper reaches the third segment of the River. This was confirmed by the simulation with the assumption that the entire population served by sanitation, but did not show a significant result in the reduce of water pollution, the river's water quality. The segmentation of Ciliwung River is caused by the behavior of the two communities around the watershed that is less awareness of environmental quality. There are several efforts being undertaken to improve environmental quality in these fourth segments of Ciliwung River, such as improving water services and improving environmental sanitation services. With the existence of latrine units, it is expected to increase the quality of sanitation and environmental health in each village, especially the sub-district that has such a bad sanitation. Tirta Jaya Village who most need public toilet provision is reached 1638 units. Suggestions would be the improvement of sanitation facilities and clean water services and law enforcement for disposal of waste into the river in accordance with existing regulations.

Keyword : BOD, Pollution Loading, Pollution Source, Ciliwung River Fourth Segment, Slums Level

1. Pendahuluan

Pada tahun 2006, Sungai Ciliwung dibagi oleh Kementerian Lingkungan Hidup menjadi lima segmen Daerah Aliran Sungai (DAS). Segmen 1 terdapat di bagian hulu Sungai Ciliwung, segmen 2 sampai 4 terdapat di bagian tengah Sungai Ciliwung dan segmen 5 terdapat di bagian hilir Sungai Ciliwung.

DAS Ciliwung Segmen 4 merupakan satu-satunya daerah yang cakupan wilayahnya meliputi 2 provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Daerah penelitian pada DAS Ciliwung segmen 4 ini mencakup bagian tengah Sungai Ciliwung yang melintasi Kab. Bogor yaitu Kecamatan Cibinong, Bojonggede dan Kota Depok yang melintasi Kecamatan Beji, Limo, Cimanggis, Sukma Jaya, Pancoran Mas serta DKI Jakarta melintasi Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur. Selain itu DAS Ciliwung Segmen 4 juga merupakan segmen terluas pada pembagian segmen DAS Ciliwung. Segmen ini meliputi 33 (tiga puluh tiga) kelurahan dari 10 kecamatan yang ada, dan ditengarai sebagai segmen peralihan dari daerah yang belum padat penduduknya ke daerah yang sudah padat penduduknya yang diduga membuang air buangannya ke dalam Sungai Ciliwung. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air sungai dan dapat menyebabkan paparan penyakit bagi warga disekitarnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sumber pencemar domestik di DAS Ciliwung segmen 4 agar dapat menganalisi beban pencemar BOD yang masuk ke dalam Sungai Ciliwung berdasarkan kondisi sanitasi lingkungan, serta pelayanan air bersih di DAS Ciliwung Segmen 4

tersebut. Disamping itu dihasilkan keluaran berupa skenario upaya pengendalian pencemaran sungai yang diakibatkan oleh limbah domestik

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu pengamatan di DAS Ciliwung segmen empat) guna melihat kondisi lingkungan fisik dan sosial, dan mengidentifikasi sumber pencemar serta mendeskripsikan kualitas air sungai dengan menganalisis sample air sungai untuk parameter BOD, N dan Phospat. Data kandungan BOD juga dipakai sebagai verifikasi dari hasil perhitungan beban pencemar berdasarkan identifikasi sumber pencemar domestik tersebut di atas.

Tahap pengumpulan data terdiri dari pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer yang meliputi, survei situasi dan lokasi, pengukuran kecepatan sungai, kedalaman dan lebar sungai serta debit sungai; pengambilan sampel air sungai pada 26 Maret 2009 untuk dilakukan analisis kandungan BOD, N dan fosfat [1]. Sedangkan data sekunder yang meliputi data di DAS Ciliwung segmen 4 yang terdiri dari data jumlah penduduk, tingkat pendidikan, penggunaan lahan, angka kesakitan diare, sumber air bersih, sanitasi lingkungan dan jumlah industri.

Berdasarkan data yang diperoleh dari monografi kelurahan dan Puskesmas maka dilakukan analisis untuk mendapatkan angka tingkat kekumuhan.

Penentuan indikator skala prioritas berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kekumuhan [2]. Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan kriteria penilaian yang sangat umum dan berfungsi sebagai

acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam melakukan penilaian tingkat kekumuhan lokasi permukiman. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- Tingkat Kekumuhan Kesakitan Diare yaitu perbandingan jumlah penderita diare tiap 1000 penduduk di satu kelurahan dalam setahun
- Tingkat kekumuhan pelayanan air bersih yaitu persentase jumlah KK yang tidak mendapatkan air bersih di satu kelurahan dalam satu tahun. Kategori nilai kekumuhan berdasarkan pelayanan air bersih adalah sebagai berikut : Sangat Kumuh > 70%, Kumuh 51 – 70%, Kumuh Sedang 31 – 50%, Kumuh Ringan 11 – 30% dan tidak kumuh < 10%
- Tingkat kekumuhan sanitasi lingkungan adalah persentase jumlah KK yang tidak mendapatkan fasilitas jamban keluarga atau jamban umum yang memenuhi syarat teknis on-site sanitation (septic tank) di satu kelurahan dalam satu bulan.

Kategori nilai kekumuhan untuk kondisi sanitasi lingkungan sama dengan kategori nilai kekumuhan berdasarkan pelayanan air bersih.

Pemetaan hasil tingkat kekumuhan berdasarkan analisis pada masing-masing kategori tingkat kekumuhan di atas. Perhitungan beban pencemar dilakukan berdasarkan pemetaan identifikasi sumber pencemar.

Perhitungan beban pencemar dilakukan dengan asumsi daerah yang telayani oleh sanitasi lingkungan hanya mengalirkan pencemar *grey water* dan yang tidak terlayani sanitasi mengalirkan *black+grey water*. Konsentrasi BOD dari daerah yang terlayani sanitasi adalah sebesar 33 mg/L [3]. Konsentrasi BOD dari daerah yang tidak terlayani sanitasi sebesar 100 mg/L. Debit aliran *Grey water* adalah 75 % dari air buangan yaitu sebesar 60 L/orang/hari. Pada daerah yang tidak terlayani oleh sanitasi lingkungan, diasumsikan air buangan yang dikeluarkan adalah *grey* dan *black water*, dengan debit 80 L/orang/hari.

3. Hasil dan Pembahasan

Daerah penelitian pada DAS Ciliwung segmen 4 ini mencakup sebagian Kabupaten Bogor, kemudian beberapa kecamatan di Kota Depok, lalu beberapa kecamatan di Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Selatan. Berdasarkan data tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi adalah di kelurahan Lenteng Agung,

yaitu 119,08 orang/Ha. Mengacu pada klasifikasi National Urban Development Strategies (NUDS) (2-6), maka kepadatan penduduk di kelurahan Lenteng Agung masuk dalam kategori kepadatan tinggi.

Kelurahan Lenteng Agung memiliki penggunaan lahan tanah kering terbanyak, hal ini berkaitan dengan kepadatan penduduk yang tinggi di Kelurahan Lenteng Agung. Sedangkan penggunaan lahan untuk Industri terbanyak terdapat di kelurahan Baru. Penggunaan lahan sebagai area persawahan, area rawa/hutan di Kelurahan Pondok Rajeg.

Identifikasi Sumber Pencemar Berdasarkan Tingkat Kekumuhan

Data di Kelurahan Harapan Jaya menunjukkan angka kesakitan diare tertinggi yaitu 6,73 namun kelurahan ini masih dalam kategori tidak kumuh. Angka ini tidak lagi dipakai sebagai acuan penelitian, karena diduga pendataan penyakit diare tidak akurat karena tidak tercatat, sebab banyak warga yang tidak pergi ke Puskesmas jika terkena penyakit diare.

Tingkat kekumuhan berdasarkan tingkat pelayanan air bersih adalah persentase jumlah KK yang tidak mendapat pelayanan air bersih baik yang disuplai oleh PDAM maupun berasal dari sumber air lain, termasuk sumber air setempat (sumur dangkal maupun sumur dalam) atau berasal dari sumber lain diluar lingkungan yang diperjual belikan melalui penjual air bersih. Lingkungan permukiman dengan pelayanan air bersih atau akses terhadap air bersih yang terbatas mengindikasikan buruknya kualitas lingkungan permukiman tersebut.


Berdasarkan tingkat pelayanan air bersih, daerah yang masuk kategori sangat kumuh adalah Kelurahan Tengah dan Kelurahan Pekayon. Di Kelurahan Tengah persentase tidak terlayani air bersih mencapai 79,58 %, angka ini cukup menghawatirkan dengan mengasumsikan bahwa warga di kelurahan ini menggunakan air sungai sebagai kebutuhan air bersihnya. Begitupun di Kelurahan Pekayon, persentase tidak terlayani air bersih mencapai angka 70,84 %.

Lingkungan permukiman dengan tingkat penggunaan pengolahan air limbah dengan tangki septic (septic tank) di setiap rumah yang rendah, mengindikasikan buruknya kondisi sanitasi lingkungan itu.


Tabel 1 Pemetaan Hasil Analisis Tingkat Kekumuhan

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Kepadatan Penduduk		Tingkat Kekumuhan (2)	
		jiwa/Ha (1)	Angka Kesakitan Diare	Pelayanan Air Bersih (%)	Kondisi Sanitasi Lingkungan (%)
Cibinong	Harapan Jaya	18,72	Kumuh Sedang	Kumuh Sedang	Kumuh Ringan
	Pakan Sari	13,99	Kumuh Sedang	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
	Pondok Rajeg	41,91	Tidak Kumuh	Tidak Terdata	Tidak Terdata
	Tengah	59,79	Kumuh Ringan	Sangat Kumuh	Sangat Kumuh
	Cilodong	32,58	Tidak Kumuh	Kumuh	Kumuh Ringan
	Jatimulya	38,91	Kumuh Ringan	Kumuh	Kumuh
	Kalimulya	24,33	Kumuh Ringan	Tidak Terdata	Kumuh Sedang
	Pabuaran	32,23	Kumuh Ringan	Kumuh	Kumuh
Bojong Gede	Pondok Jaya	32,57	Kumuh Ringan	Kumuh	Kumuh Sedang
	Rawa Panjang	96,34	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
Cimanggis	Tugu	41,27	Kumuh Sedang	Tidak Terdata	Kumuh
	Abadi Jaya	52,22	Kumuh Ringan	Kumuh	Kumuh
	Bakti Jaya	32,54	Kumuh Sedang	Kumuh Ringan	Kumuh Sedang
	Mekar Jaya	49,77	Kumuh Sedang	Kumuh Ringan	Kumuh Sedang
	Sukma Jaya	50,31	Kumuh Ringan	Tidak Terdata	Kumuh Ringan
Beji	Kemiri Muka	46,71	Tidak Kumuh	Tidak Terdata	Kumuh
	Kukusan	49,89	Kumuh Ringan	Tidak Terdata	Kumuh
	Pondok Cina	68,50	Kumuh Ringan	Kumuh	Kumuh Ringan
Sukma Jaya	Depok	72,74	Tidak Kumuh	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
	Tirta Jaya	87,66	Tidak Kumuh	Tidak Terdata	Sangat Kumuh
Pasar Rebo	Cijantung	119,16	Tidak Kumuh	Tidak Terdata	Kumuh Ringan
	Baru	85,18	Tidak Kumuh	Kumuh Ringan	Tidak Kumuh
	Kali Sari	79,26	Tidak Kumuh	Kumuh	Kumuh Ringan
	Pekayon	102,11	Kumuh Ringan	Sangat Kumuh	Kumuh Ringan
Kramat Jati	Bale Kambang	80,67	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
	Batu Ampar	48,99	Kumuh Ringan	Tidak Terdata	Tidak Kumuh
	Gedong	71,53	Kumuh Ringan	Tidak Terdata	Kumuh Ringan
Jagakarsa	Kampung Tengah	76,52	Kumuh Ringan	Kumuh	Kumuh
	Lenteng Agung	119,09	Kumuh Ringan	Kumuh	Kumuh Ringan
	Srengseng Bawah	77,82	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
	Tanjung Barat	24,69	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
Pasar Minggu	Pejaten Timur	28,12	Kumuh Sedang	Tidak Terdata	Tidak Kumuh

Sumber : (1) Monografi Kelurahan, (2) Hartanto (2010), (3) Hasil perhitungan, 2009

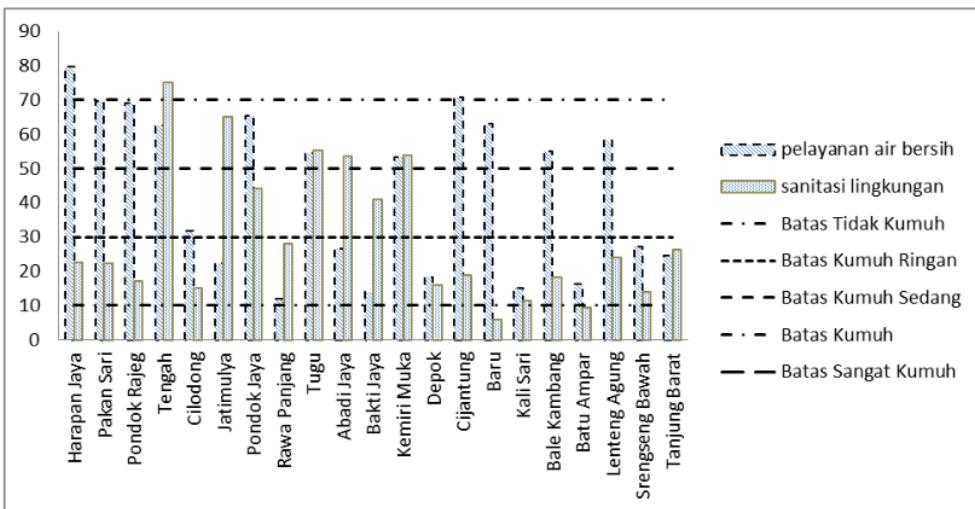

Gambar 1 Grafik Hubungan Tingkat Kekumuhan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan

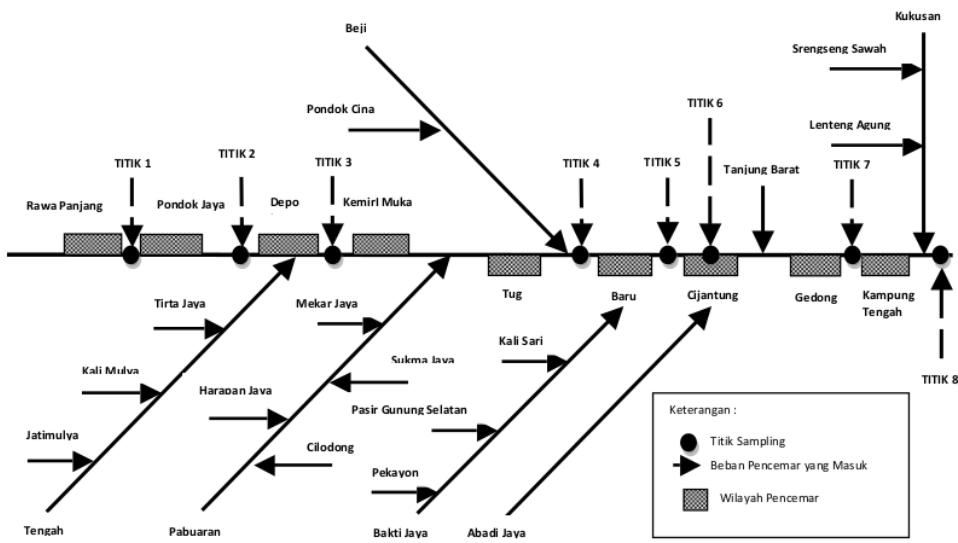

Gambar 2 Skema Masuknya Beban Pencemar ke Sungai Ciliwung Segmen 4

Untuk sanitasi lingkungan di daerah sepanjang aliran sungai Ciliwung di segmen empat ini terdapat 2 kelurahan yang tergolong Sangat Kumuh, yaitu : Kelurahan Tengah dan Tirta Jaya. Namun persentase tidak terlayani oleh sanitasi lingkungan paling tinggi terdapat di kelurahan Tengah yang mencapai 76 %.

Gambar 1 menunjukkan hubungan tingkat pelayanan air bersih dengan kondisi sanitasi lingkungan. Terlihat bahwa di Kelurahan Jatimulya, Rawa Panjang, Abadi Jaya, dan Bakti jaya tingkat kekumuhan berdasarkan pelayanan air bersih masih dikategorikan dibawah kumuh ringan. Ketersediaan air bersih sangat

mendukung akan pelayanan sanitasi, sehingga seharusnya tingkat kekumuhan rendah. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, ternyata kondisi sanitasi di kelurahan tersebut di atas menunjukkan tingkat penduduk akan pentingnya sanitasi lingkungan sangat rendah, maka penduduk yang mempunyai WC, Jamban, maupun MCK masih sangat rendah.

Beban Pencemar

Perhitungan beban pencemar (BOD) yang masuk ke Sungai Ciliwung segmen 4 dapat dilihat pada Gambar 2 yang menggambarkan sumber pencemar dari DAS Ciliwung segmen 4 yang masuk ke dalam sungai. Berdasarkan skema dapat dilihat bahwa beberapa kelurahan yang letaknya tidak berada di pinggir Sungai, dan walaupun letaknya jauh dari Sungai Ciliwung, namun dapat menjadi sumber pencemar. Hal

kekumuhan yang lebih tinggi yaitu hampir 2 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih cukup memadai namun karena tingkat kesadaran ini dikarenakan beban buangan dari kelurahan tersebut mengalir melalui anak sungai yang akhirnya bermuara ke Sungai Ciliwung.

Hasil perhitungan beban pencemar domestik yang dihasilkan dari penduduk di kelurahan sepanjang DAS S. Ciliwung segmen 4 dapat dilihat pada Tabel 2. Beban pencemar yang masuk ke sungai paling rendah di Kelurahan gedong yaitu 27 mg/L dan yang tertinggi mencapai 72,16 mg/L yang berasal dari anak sungai yang menerima beban pencemar dari kelurahan Tengah, Kali Mulya, Jati Mulya, Tirta Jaya dan Depok.

Tabel 2 Perhitungan Beban Pencemar (BOD)

Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	\sum BOD Outlet (mg/L)	BOD Sungai (mg/L)	BOD Campuran (mg/L)	BOD Sampling (lab) (mg/L)	Skenario 100% penduduk terlayani Sanitasi	
						BOD Campuran (mg/lt)	Penurunan Nilai BOD
Konsentrasi BOD Ciliwung di Segmen 3 : 25,7 mg/L							
Rawa Panjang	24,662	55.92	25.7	25.75	31.8	25.71	0.16%
Pondok Jaya	12,606	58.53	25.75	25.77	23.9	25.71	0.22%
Tengah	19,433				26.35		
Kali Mulya	9,440				26.35		
Jati Mulya	9,612	72.16	25.77	26.05	26.35	25.75	1.14%
Tirta Jaya	23,406				26.35		
Depok	27,206				26.35		
Kemiri Muka	15,180	66.82	26.02	26.04	in	25.74	1.14%
Pabuaran	11,055						
Cilodong	8,243						
Harapan Jaya	4,455	58.44	26.04	26.17	in	25.77	1.54%
Sukma Jaya	19,320						
Mekar Jaya	16,077						
Tugu	11,350	68.00	26.2	26.22	in	25.77	1.70%
Pondok Cina	19,729	39.22	26.22	26.24	26.2	25.78	1.74%
Bakti Jaya	9,175						
Pekayon	32,472						
Kalisari	20,529	42.91	26.24	26.40	26.2	25.85	1.70%
Baru	16,355						
Abadi Jaya	14,205	56.73	26.4	26.63	in	25.90	2.75%
Cijantung	33,602						
Tanjung Barat	10,643	42.30	26.63	26.65	28.2	25.91	2.78%
Gedong	17,382	27.00	26.65	26.65	in	25.92	2.73%
Kampung Tengah	15,303	65.00	26.65	26.72	32.3	25.93	2.94%
Kukusan	16,713						
Srengseng Sawah	49,962	53.13	26.72	26.83	26.85	25.96	3.25%
Lenteng Agung	19,054						
Pejaten Timur	8,156						
<i>Rata-rata persentase penurunan BOD dengan skenario 100% penduduk terlayani sanitasi</i>							1.83%

Sumber : (1) Hartanto (2010)

Hasil perhitungan konsentrasi BOD di air sungai yang mengalami penambahan beban pencemar di sepanjang

Rawa Panjang sebesar 25,75 mg/L dan terus meningkat hingga menjadi 26,72 mg/L di daerah Kelurahan Kampung Tengah.

Hasil analisis laboratorium di tiap titik sampling menunjukkan angka BOD yang melebihi baku mutu kelas I yaitu untuk air baku air minum , bahkan telah melebihi baku mutu kelas IV menurut PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air.

Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan di DAS Ciliwung Segmen 4

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di DAS Ciliwung segmen 4 ini adalah dengan mengurangi beban pencemar domestik yang masuk ke sungai yaitu dengan meningkatkan pelayanan air bersih dan meningkatkan pelayanan sanitasi setempat [4]. Berdasarkan skenario pelayanan air bersih dan sanitasi setempat meningkat menjadi terlayani 100%, maka beban pencemar domestik yang akan masuk kedalam Sungai Ciliwung Segmen 4 hanya akan berasal dari grey water.

Berdasarkan hasil perhitungan kesetimbangan massa, maka BOD campuran di sungai, didapatkan bahwa dengan skenario 100% penduduk terlayani sanitasi, rata-rata persentase penurunan kandungan BOD di sungai hanya 1,83% (lihat tabel 2).

Perbaikan pelayanan air bersih dan sanitasi hingga mencapai 100% pelayanan tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap kualitas air sungai. Hal ini disebabkan karena kandungan BOD air sungai di segmen sebelumnya sudah tinggi, dan debit buangan limbah domestik terlalu kecil bila dibandingkan dengan debit sungai. Perhitungan yang dilakukan didasarkan pada perhitungan beban pencemar dan tidak diperhitungkan kemampuan sungai dalam membersihkan dirinya (*self purification*).

Sehingga perbaikan mutu kualitas air di DAS Ciliwung hanya pada segmen 4 tidak berpengaruh besar hasilnya. Perbaikan kualitas air Sungai Ciliwung harus dilakukan pada segmen-semen sebelumnya di daerah hulu sungai.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian pada DAS Ciliwung Segmen 4 ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kekumuhan dari segi kesakitan diare, pelayanan air bersih, dan kondisi sanitasi lingkungan menunjukkan besarnya kontribusi

Sungai Ciliwung Segmen 4 menunjukkan peningkatan dari konsentrasi BOD di hulu yaitu di daerah sekitar

penduduk di sekitar DAS terhadap pencemaran yang terjadi pada badan air sungai Ciliwung Segmen 4.

2. Angka kesakitan diare di DAS Ciliwung Segmen 4 menunjukkan tingkat kekumuhan yang tidak terlalu mengkhawatirkan hanya pada beberapa kelurahan yang termasuk kategori Kumuh Sedang, yaitu Kelurahan Harapan Jaya, Pakan Sari, Tugu, Bakti Jaya dan Mekar Jaya.
3. Berdasarkan pelayanan air bersih tingkat kekumuhan yaitu daerah termasuk kategori Sangat Kumuh yaitu yang tidak memiliki pelayanan air bersih terdapat di Kelurahan Pekayon yang mencapai 70,84 % KK yang tidak terlayani.
4. Kondisi sanitasi lingkungan pada DAS Ciliwung Segmen 4 ini yang masuk kategori Sangat Kumuh terdapat di kelurahan yaitu Kelurahan Tengah dan Tirta Jaya, tidak terlayani fasilitas jamban keluarga atau jamban umum yang masing-masing mencapai 75,12 % dan 69,96 %.
5. Pemetaan DAS Ciliwung Segmen 4 menurut angka kesakitan diare, pelayanan air bersih dan sanitasi lingkungan, dapat membantu dalam penanganan identifikasi daerah yang tercemar.
6. Upaya penanggulangan pencemar yang dilakukan di Sungai Ciliwung segmen 4, berdasarkan hasil simulasi dengan memberikan pelayanan jamban 100% ternyata tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap kualitas air sungai.

5. Saran

Saran yang dapat direalisasikan untuk dapat mengatasi permasalahan pencemaran di DAS Ciliwung Segmen 4 adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan secara berkesinambungan cara hidup sehat untuk peningkatan kesadaran masyarakat sekitar DAS.
2. Peningkatan pelayanan sarana sanitasi umum dan pelayanan air bersih mengingat masih banyak ditemui masyarakat yang membuang langsung air limbah rumah tangga ke badan sungai.
3. Penegakkan hukum untuk pembuangan limbah (cair maupun padat) ke dalam sungai sesuai dengan peraturan yang telah ada.
4. Upaya penanggulangan masuknya beban pencemar ke Sungai Ciliwung sebaiknya dilakukan dari hulu sungai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Eaton,A.D, dkk. 1995. *Standard Methods for The Examination of Water and Waste Water*. American Public Health Association, Washington.

- [2]. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, 2002, Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kekumuhan, Jakarta.
- [3]. Rusdiana, Omo. 2007. Buku Edisi Pertama Profil Sungai Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup.
- [4]. Rencana Induk (Master Plan) Pengendalian Pencemaran Air dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sungai Ciliwung Lima Tahun Pertama (Tahun 2006-2010), Kementerian Lingkungan Hidup.
- [5]. Hartanto, Y. 2010. Identifikasi Sumber dan Jenis Pencemar DAS Ciliwung Segmen 4 Serta Upaya Penanggulangannya. Jurusan Teknik Lingkungan, FALTL, Universitas Trisakti, Jakarta.

IDENTIFIKASI SUMBER DAN BEBAN PENCEMAR DOMESTIK DI DAS CILIWUNG

ORIGINALITY REPORT

18%
SIMILARITY INDEX

17%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

2%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

6%
★ jurnal.uai.ac.id
Internet Source

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

IDENTIFIKASI SUMBER DAN BEBAN PENCEMAR DOMESTIK DI DAS CILIWUNG

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9
